

Uden

10-10-2023

- Bij aankomst waren beide hoog alarmen (binnen- en buitenbad) geactiveerd. Hierdoor blijven de suppletie afsluiters gesloten en wordt er dus niet bijgevuld.
- Buitenbad opgestart, niet voldoende water in buffer. Water uit binnenbad overgepompt via afsl. 1AK17 (compensatie afsl.) Buitenbad circuleert nu over de overloopgoot.
- Suppletie buitenbad werkte niet goed ging uit terwijl onvoldoende water in de buffer was, de niveau regelaar (ELB A2) minder gevoelig gezet waardoor er weer werd gesuppleerd.
- Buitenbad wordt nu niet geconditioneerd alleen laten circuleren om eventuele natte plekken in de gang bij de garderobe direct achter de persleiding (toevoer) waar deze de vloer ingaat en rechtstreeks naar het buitenbad gaat visueel te controleren.
Deze situatie 1 week aanhouden.
- Deze leiding is niet geïnspecteerd door de firma die de lekdetectie heeft uitgevoerd, ook de leegzuig leiding van het buitenbad is niet geïnspecteerd.
Dit kan alleen uitgevoerd worden met een leeg buitenbad, de mogelijkheid is dan om dit van binnen uit te kunnen doen. Anders moet er aan de buitenzijde van het bad worden opgegraven naar de aansluiting van de toevoer van het bad.

- Binnenbad vastgesteld lekkage aan spoelkraan en deksel binnenbad filter
Filter type Astralpool PTK 1200 diam. 800mm
- Zeswegkraan 2"
- Chloorpomp defecte bleed (4 functieventiel) moet worden vervangen.
- Chloorpomp bleed whirlpool is vorige week 5-10-2023 reeds vervangen.

De vraag is mag dit worden vervangen

- Suppletie afsluiter binnenbad lekt door deze volgend bezoek repareren of vervangen.
- Zwavelzuur is op hierdoor kunnen we de pH niet corrigeren, bij volgend bezoek 2 cans zwavelzuur + chloor meebrengen.

Hopelijk hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Lotec bv