





BIJLAGE 4

Lintvoeg- en vloerveldwaterpassing en loodmeting

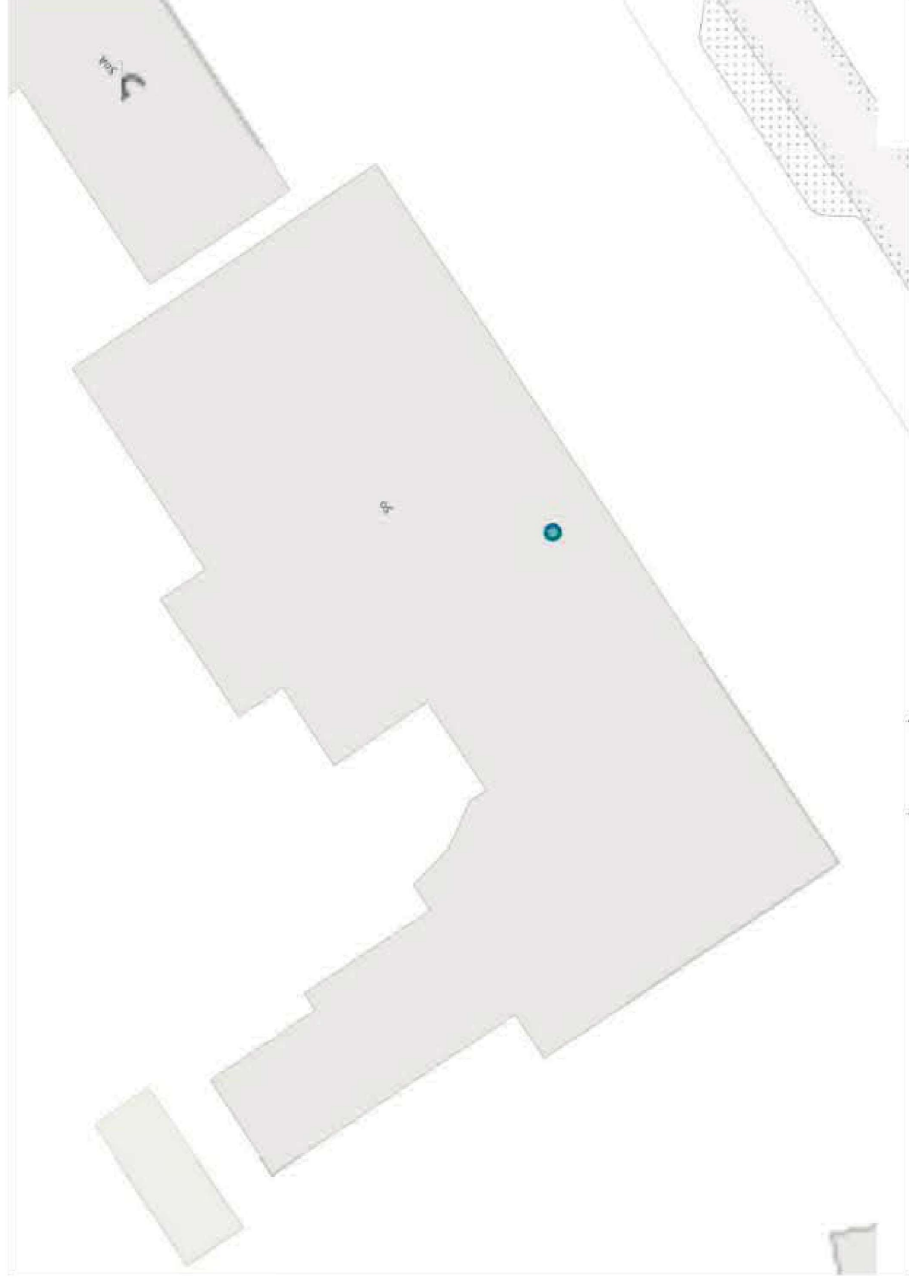

Beoordeling rotatie geveldeel: zie beoordeling

Legenda



Zakking in mm t.o.v. minst gezakte punt

Beoordelingen

Geweldeel	Rotatie	Beoordeling (conform KCAF)
—	$< 1:300$	Geen schade
—	$1:300 < a < 1:200$	Rotatie klein, schade architectonisch
—	$1:200 < a < 1:100$	Rotatie matig, schade architectonisch
—	$1:100 < a < 1:75$	Rotatie groot, schade constructief
—	$> 1:75$	Rotatie zeer groot, schade constructief

Projectcode: 232400
Datum meting: 24-10-2023



9 = Zakking vloerveld in mm ten opzichte van minst gezakte punt

9 = Zakking vloerveld in mm ten opzichte van minst gezakte punt

Beoordelingen

Locatie	Afstand mm	Hoogteverschil mm	Rotatie	Beoordeling Conform KCAF
Rechter zijgevel	19,000	12	1 : 1,583	Schade geen, rotatie nihil
Achtergevel, achterste gedeelte	7,000	8	1 : 875	Schade geen, rotatie nihil
Linker zijgevel, vorste gedeelte	7,000	6	1 : 1,166	Schade geen, rotatie nihil
Linker zijgevel, midden gedeelte	13,000	5	1 : 2,600	Schade geen, rotatie nihil
Achtergevel, vorste gedeelte	17,000	1	1 : 17,000	Schade geen, rotatie nihil
Linker zijgevel achterste gedeelte	18,140	5	1 : 3,628	Schade geen, rotatie nihil
Voorgevel	27,000	1	1 : 27,000	Schade geen, rotatie nihil

Projectcode: 232400
Datum meting: 24-10-2023




9 = Zakking vloerveld in mm ten opzichte van minst gezakte punt

Beoordelingen

Locatie	Afstand mm	Hoogteverschil mm	Rotatie	Beoordeling Conform KCAF
Voorgevel, linker gedeelte	6,300	1	1 : 6,300	Schade geen, rotatie nihil
Linker zijgevel, rechter gedeelte	19,260	1	1 : 19,260	Schade geen, rotatie nihil
Rechter zijgevel, rechter gedeelte	18,000	6	1 : 3,000	Schade geen, rotatie nihil
Linker zijgevel, linker gedeelte	24,050	7	1 : 3,435	Schade geen, rotatie nihil
Achtergevel, rechter gedeelte	6,400	1	1 : 6,400	Schade geen, rotatie nihil
Achtergevel, linker gedeelte	4,330	6	1 : 721	Schade geen, rotatie nihil
Rechter zijgevel, linker gedeelte	24,050	14	1 : 1,717	Schade geen, rotatie nihil
Voorgevel, rechter gedeelte	6,400	8	1 : 800	Schade geen, rotatie nihil

Heinsbergenstraat 50, Uden
Blok: N.v.t., Eerste verdieping gym

Projectcode: 232400
Datum meting: 24-10-2023

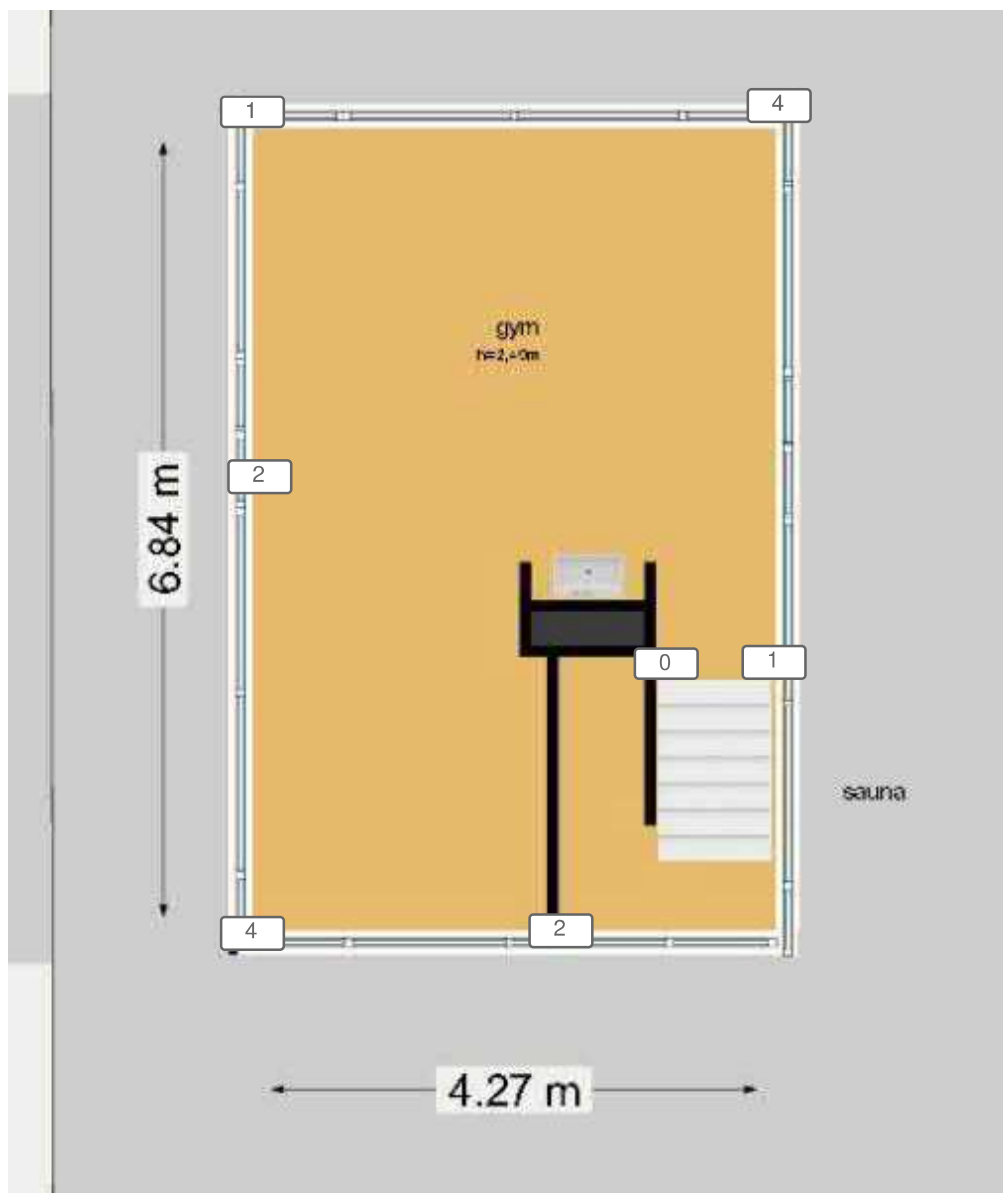

Legenda


9 = Zakking vloerveld in mm ten opzichte van minst gezakte punt

Beoordelingen

Locatie	Afstand mm	Hoogteverschil mm	Rotatie	Beoordeling Conform KCAF
Achterzijde	4,270	3	1 : 1,423	Schade geen, rotatie nihil
Voorzijde	2,300	2	1 : 1,150	Schade geen, rotatie nihil
Rechterzijde	4,600	3	1 : 1,533	Schade geen, rotatie nihil
Linkerzijde	6,840	3	1 : 2,280	Schade geen, rotatie nihil

Heinsbergenstraat 50, Uden
Blok: N.v.t.

Projectcode: 232400
Datum meting: 24-10-2023

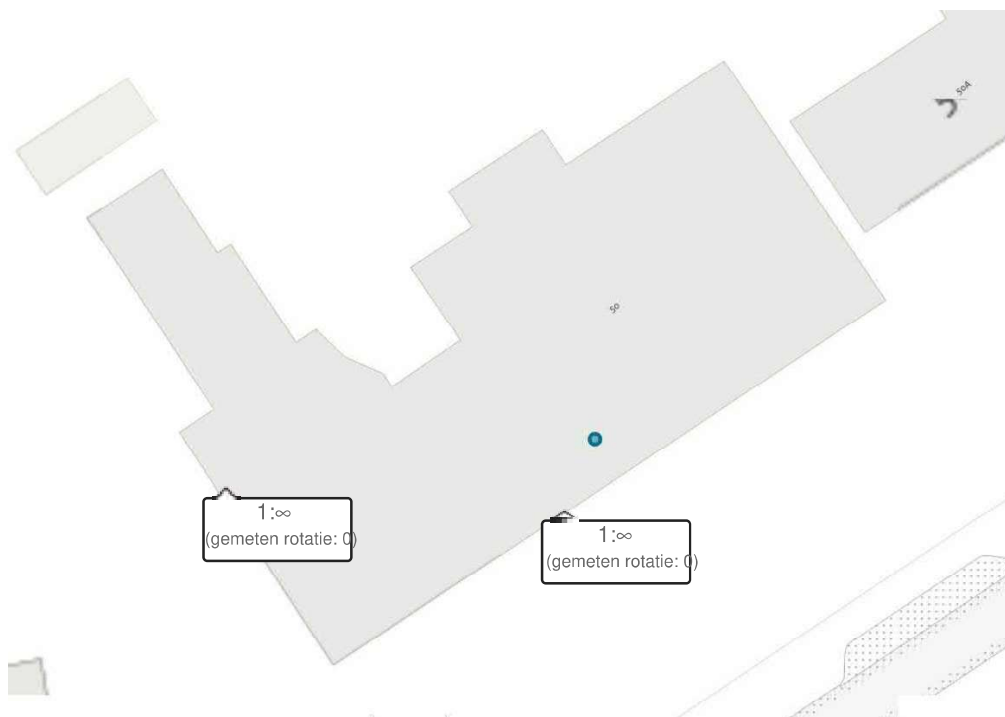

Legenda

1:30 = Rotatie verticaal geveldeel

Beoordelingen

Meetpunt	Rotatie	Beoordeling Conform KCAF
1	1 : ∞ (geen scheefstand verticaal geveldeel)	Schade geen, rotatie nihil
2	1 : ∞ (geen scheefstand verticaal geveldeel)	Schade geen, rotatie nihil

